

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Jednoranná zlamovací malorážka

Davide Pedersoli Black Widow .22 LR




Specifikace

Typ zbraně:	Malorážka jednoranná
Výrobce:	Davide Pedersoli
Model:	Black Widow
Ráže:	.22 LR
Délka hlavně:	488 mm
Stoupání hlavně:	1:15
Závit hlavně:	1/2"-28
Montážní rozhraní:	Picatinny
Materiál pažby:	Polymer
Barva:	Černá
Celková délka:	913 mm
Hmotnost:	1,7 kg

Bezpečnostní pokyny

1. Nesprávné a nedbalé zacházení se zbraní může způsobit neúmyslný výstřel, který může mít za následek zranění, smrt nebo škodu na majetku.
2. Za všech okolností zacházejte se zbraní, jako kdyby byla nabitá.
3. Před jakoukoliv manipulací se zbraní se přesvědčte, zda není nabitá.
4. Při předání zbraně další osobě se ujistěte, že je zbraň vybitá.
5. Před nabitím zbraně se přesvědčte, zda vývrt hlavně, komora a závěr jsou čisté a bez překážek.
6. Zbraň znečištěnou po střelbě co nejdříve vyčistěte.
7. Zbraň nepoužívejte k jinému účelu než ke střelbě.
8. Nikdy nenechávejte zbraň nataženou a nabitou bez dozoru.
9. Zbraň vhodně zabezpečte, aby nemohlo dojít ke zneužití.
10. Munici používejte pouze suchou, továrně vyrobenou, nezkorodovanou a příslušnou pro danou ráži.
11. Zbraň nepoužívejte po požití alkoholických nápojů nebo psychotropních látek.
12. Při střelbě používejte ochranné pomůcky – chrániče sluchu a ochranné brýle.
13. Při nabíjení zbraně a provádění všech dalších úkonů před vlastním výstřelem miřte vždy směrem do bezpečného prostoru.
14. Nedávejte prst do lučičku nebo na spoušť, pokud nemíříte na cíl.
15. Nikdy nestřílejte na tvrdý povrch – kámen, vodní hladinu apod.
16. Před vlastním výstřelem si zkontrolujte cíl, na který střílíte a rovněž tak prostor za ním, kdy střela po dopadu na cíl může letět ještě stovky metrů.
17. Pokud možno nikdy nestřílejte v bezprostřední blízkosti zvířete, pokud na to není cvičeno.
18. Selhání výstřelu: v případě, že nedojde k výstřelu, držte zbraň namířenou na cíl nebo do jiného bezpečného prostoru a počkejte cca. 30 sec. Pokud by nastal „zpožděný“ zápal, zbraň do 30 sec. vystřelí. Pokud nedojde k výstřelu, zlomte hlaveň, vyjměte náboj z nábojové komory a prohlédněte zápalku. Je-li otisk na zápalce od zápalníku slabý nebo žádný, nechte zbraň před další střelbou prohlédnout zbrojířem nebo puškařem.
19. V případě, že by se Vám zdál výstřel atypický, extrémně silný nebo slabý, okamžitě přerušete střelbu a proveďte prohlídku zbraně, zejména pak hlavně (v případě uvíznutí střely v hlavni, byste pak následným výstřelem, způsobili destrukci hlavně a případně by došlo ke zranění Vaší nebo další osoby – osob).
20. Před čištěním, skladováním nebo dopravou se vždy přesvědčte, že zbraň není nabitá.
21. Pistole a střelivo přechovávejte v odděleném a uzamčeném prostoru mimo dosah dětí a nepovolaných osob.
22. Nikdy neprovádějte opravu součástek svépomocí, můžete závažným způsobem narušit činnost zbraně nebo její bezpečnost. V případě poruchy zbraně vyhledejte odbornou puškařskou dílnu nebo puškaře.
23. Vyvarujte se hrubého zacházení se zbraní, pádům na tvrdý povrch apod.

Základní popis zbraně

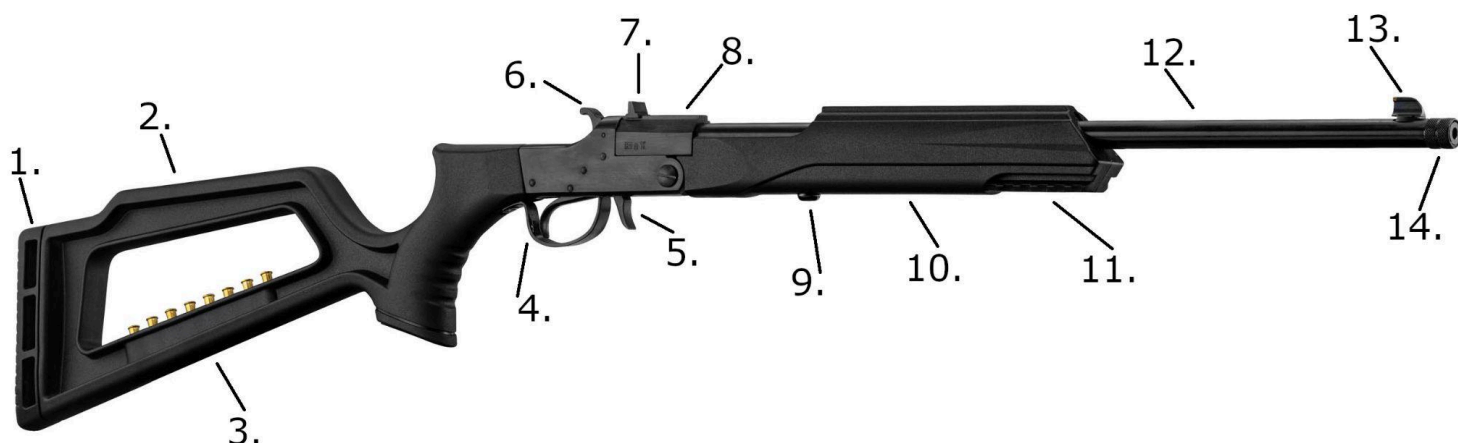

1. Botka pažby
2. Pažba
3. Otvory pro 8 nábojů ráže .22 LR
4. Spoušť
5. Páčka pro zlomení hlavně
6. Bicí kohout
7. Hledí
8. Nábojová komora
9. Jistící šroub předpažbí
10. Předpažbí
11. Picatinny lišta na předpažbí
12. Hlaveň
13. Muška
14. Ústí hlavně se závitem 1/2"-28 TPI

Pokyny k použití

Střelivo

Vždy používejte střelivo pouze povoleného výrobního provedení, které splňuje normy stanovené pro výrobce střeliva a je schváleno organizací **CIP** (Mezinárodní organizace pro zkoušení ručních palných zbraní a střeliva), případně **SAAMI** (americká norma pro zbraně a střelivo).

Použití jiných nábojů může způsobit poškození zbraně nebo zranění střelce.

Zkontrolujte střelivo, které hodláte použít, abyste měli jistotu, že odpovídá ráži Vaší zbraně (označení ráže naleznete na vnější levé straně nábojové komory).


Dále nepoužívejte střelivo, které má/bylo:

- praskliny nebo výrazně znečištěnou nábojnici
- viditelně poškozenou zápalku
- poškozenou střelu
- příliš zalisovanou střelu do nábojnice
- vystaveno oleji, tuku, vodě nebo nadměrnému slunečnímu svitu

Složení zbraně

Pokud si chcete malorážku složit pro snadnější přenos, stačí jen **povolit jistící šroub** na spodní straně předpažbí. Ten lze jednoduše povolit plochým šroubovákem nebo mincí.

Následně můžete předpažbí posunout k mušce a zlomit hlaveň až k pažbě. Hlaveň uvolníte stisknutím páčky před lučíkem. V takto složeném stavu se zbraň vleze do batohu pro snadnější transport (**obrázek F**).

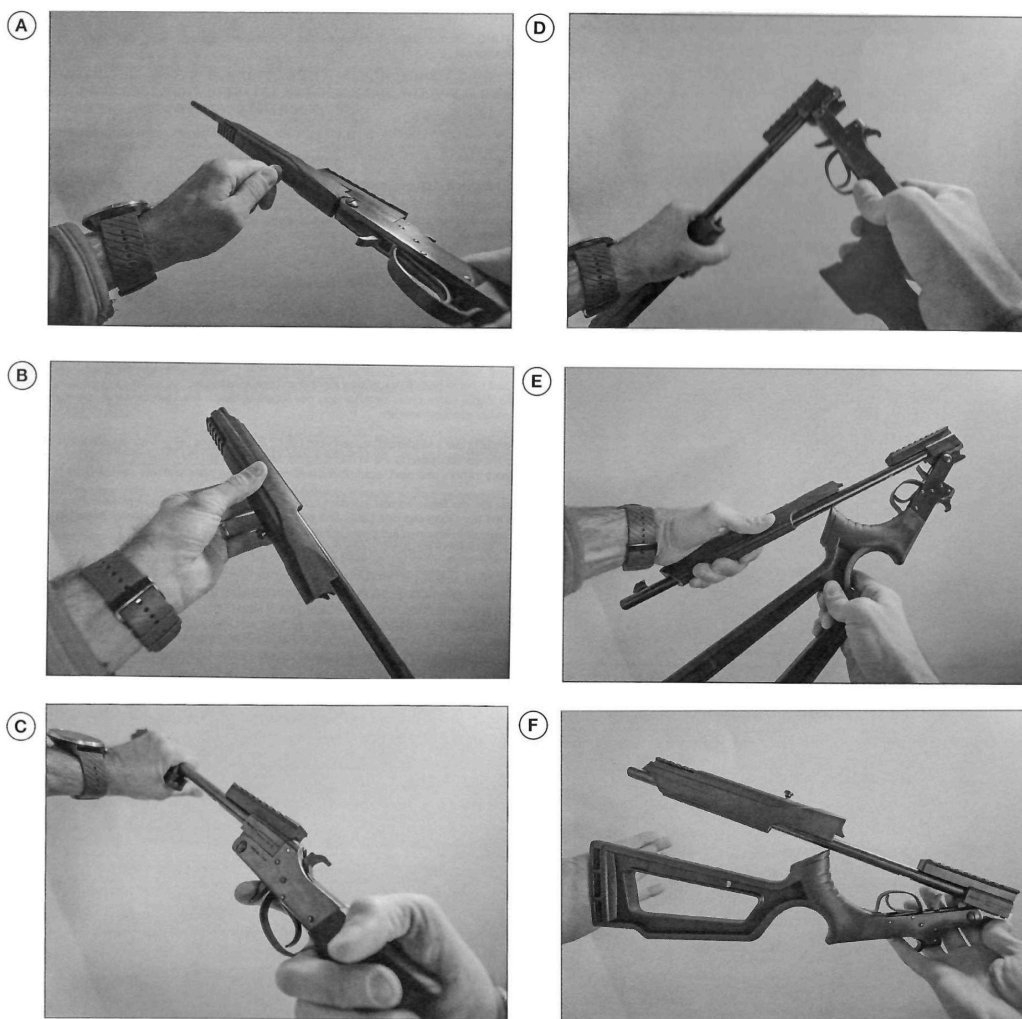

Nabíjení zbraně

Pamatujte, že po celou dobu nabíjení musí ústí hlavně směřovat do bezpečného prostoru a ukazováček musí být mimo spoušť.

Pro uvolnění hlavně stačí jen stisknout páčku před lučíkem. Po stisknutí páčky lze zlomit hlaveň do úhlu přibližně 90° (**obrázek G**). Nesnažte se hlaveň zlomit dále než 90°, protože by to mohlo vést k poškození polymerového předpažbí (**obrázek H**).

Po otevření hlavně můžete do nábojové komory vložit náboj (**obrázek I**). Ujistěte se, že okraj nábojnice sedí správně ve vytahovači (**obrázek L**). Nyní můžete hlaveň vrátit do původní pozice. Po navrácení hlavně byste měli slyšet zřetelné cvaknutí.



G I



H

L



Střelba

Před střelbou se ujistěte, že ústí hlavně směřuje do bezpečného prostoru a že máte zacíleno na správný terč, za kterým se nachází pouze dopadiště pro střely.

Po úspěšném nabití je potřeba natáhnout bicí kohout do zadní polohy. Nyní je zbraň připravena ke střelbě. Po zamíření na cíl už stačí jen zmáčknout spoušť a dojde k výstřelu.

Vyjmutí nábojnice


Po výstřelu můžete znovu zlomit hlaveň stisknutím páčky před lučíkem. Vytahovač po zlomení hlavně vysune vystřelenou nábojnici z komory. Tu lze jednoduše vyjmout prsty.

Mířidla

Malorážka Black Widow je osazena pevnými mířidly, ale dodává se také s polymerovou **Picatinny lištou**, kterou lze využít pro montáž optiky.

Nejdříve z hlavně vyšroubujte 3 šroubky (**obrázek M**) a umístěte montáž na hlaveň (**obrázek N**). Spodní strana montážní lišty je dutá a díky tomu ji můžete nasadit na zbraň, aniž byste museli odstranit hledí.

Dejte si pozor, aby spodní strana montážní lišty lícovala s horní stranou hlavně (**obrázky O, P a Q**), stejně jako otvory pro šroubky. Následně můžete montážní lištu zajistit na místě montážními šroubky.

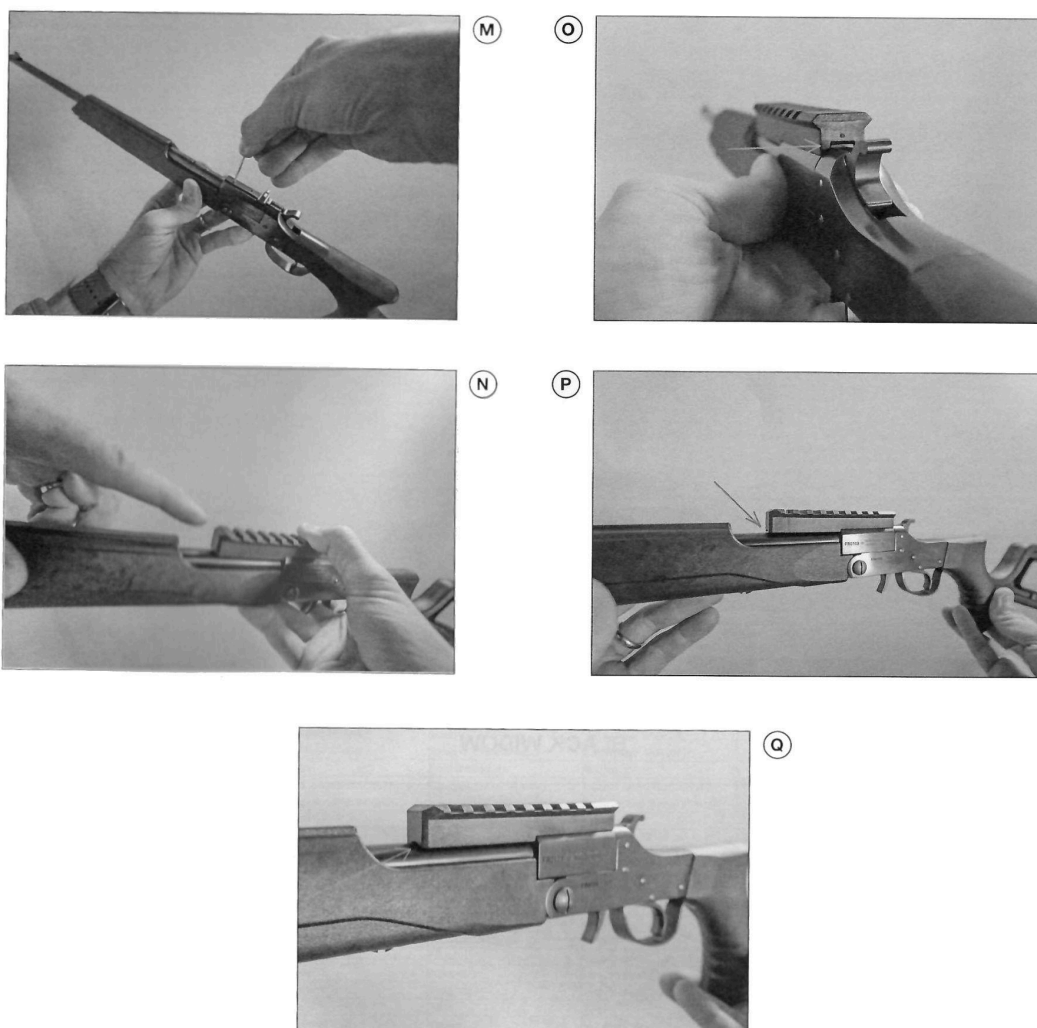

Čištění, mazání a konzervace

Pro zachování funkce, životnosti a vzhledu zbraně provádějte čištění vždy:


- Co nejdříve po ukončení střelby
- Po každé manipulaci
- Nejméně 1x každé dva měsíce při dlouhodobém uložení zbraně

Pro čištění používejte pouze oleje určené k čištění ručních palných zbraní. Hadříkem nasátým v oleji důkladně očistěte všechny kovové plochy. V případě silného znečištění naneste na díly vrstvu rozpouštěče (čistidla) k tomu určenému a nechte působit dle návodu výrobce přípravku. Poté rozpouštěč důkladně odstraňte ze všech povrchů zbraně.

Pro čištění hlavně používejte čistící pomůcky (kartáčky, vytěráky) z mosazi nebo plastu. Nikdy k čištění nepoužívejte ocelové pomůcky. Vývrt hlavně čistěte vždy směrem od nábojové komory, kdy kartáček protáhnete celou délkou hlavně a až poté jej protáhnete zpět. Důkladné vyčištění ověříte protažením bílého hadříku (ubrousku).

Po očištění otřete všechny povrchy suchým čistým hadříkem a proveďte konzervaci vhodným konzervačním olejem na zbraně. Olej nanášejte v tenké vrstvě pomocí hadříku. Před použitím zbraně odstraňte konzervační olej ze všech ploch včetně vývrtu hlavně.

BLACK WIDOW

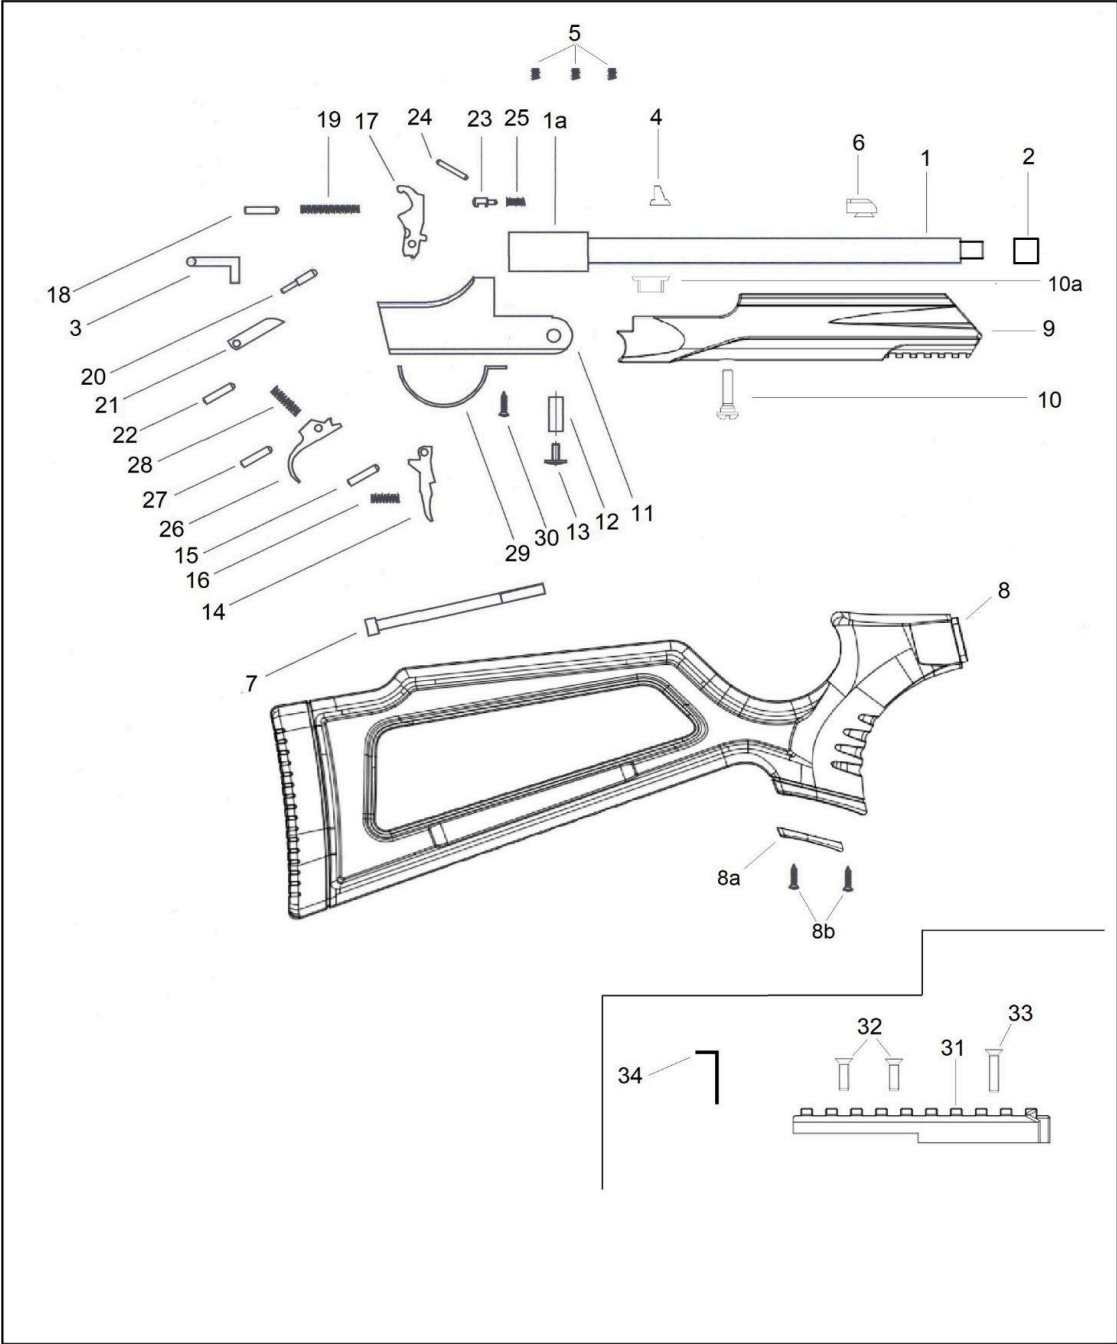

Nomenclatura / List / Liste				Codice Reference
No.	Italiano	English	Français	VENDITA
1	Canna (filetto 1/2"-28 TPI)	Barrel (1/2"-28 TPI thread)	Canon (filetage 1/2"-28 TPI)	-
1a	Manicotto	Barrel coupling sleeve	Manchon	-
2	Bussola canna	Barrel Bush	Douille du Canon	0800005124
3	Estrattore	Extractor	Extracteur	0800005125
4	Tacca di mira	Rear sight	Cran de mire	0800004802
5	Grano chiusura fori scina	Headless screw	Vis sans tête	M700ST5980
6	Mirino	Front sight	Guidon	0800004017
7	Vite tirante calcio	Stock long screw	Vis longue de la crosse	M70PFM5786
8	Calcio IN POLIMERO	Stock	Monture	-
8a	Coccia	Grip cap	Calotte	-
8b	Vite coccia	Grip cap screw	Vis calotte	M70LFC5285
9	Astina IN POLIMERO	Forend	Fût ou devant	-
10	Vite astina	Forend screw	Vis du devant bois	M7BSPC5796
10a	Tassello fermo astina	Wedge Staple	Tenon de clavette	0800007395
11	Bascula	Frame	Bascule	-
12	Perno cerniera	Hinge pin	Goupille charnière	M700005888
13	Vite perno cerniera	Hinge pin screw	Vis goupille charnière	M700005889
14	Leva chiusura	Locking lever	Levier de fermeture	0800003280
15	Spina leva chiusura	Locking lever pin	Goupille levier de fermeture	M700005885
16	Molla leva chiusura	Locking lever spring	Ressort levier de fermeture	0800003886
17	Cane	Hammer	Chien	0800007182
18	Spina cane	Hammer pin	Goupille du chien	M700005885
19	Molla cane	Mainspring	Ressort du chien	0800003887
20	Perno molla cane	Mainspring pin	Goupille ressort du chien	M700005886
21	Corpo per molla cane	Mainspring seat	Siège pour le ressort du chien	0800007183
22	Spina per corpo molla cane	Mainspring seat pin	Goupille siège ressort du chien	M700005885
23	Percussore	Firing pin	Percuteur	0800005126
24	Spina percussore	Firing pin retainer pin	Vis arrêt percuteur	M700005887
25	Molla percussore	Firing pin spring	Ressort percuteur	0800003888
26	Grilletto	Trigger	Détente	0800003255
27	Spina grilletto	Trigger pin	Pivot détente	M700005885
28	Molla grilletto	Trigger spring	Ressort détente	0800003885
29	Guardamano	Trigger guard	Pontet	0800003180
30	Vite guardamano	Trigger guard screw	Vis pontet	M70LFC5285
	Particolari nella scatola	Items in the box	Pièces dans la boîte	
31	Scina picatinny	Picatinny Rail	Base da lunette Picatinny	-
32	Vite fissaggio scina M3x8	Scope base mounting screw M3x8	Vis de montage base lunette M3x8	M70PFC5896
33	Vite fissaggio scina M3x10	Scope base mounting screw M3x10	Vis de montage base lunette M3x10	M70PFC5898
34	Chiave a brugola	Allen wrench	Clé Allen	0800007073